



برمجة وإنتاج العناصر على آلات التفريز المبرمجة الـ CNC (الجزء الأول)



مجلة التقنيات الصناعية

مجلة العالم العربي في الآلات والتقنيات الصناعية

www.intech-mag.com

□□□□ □

□. زكي بريجاوي

briejawi@gmail.com

المعلومات النظرية (The Theoretical Knowledge)

يشكل هذا الكتاب بالإضافة إلى كتاب التمارين والأفلام التعليمية المصورة برنامجاً متكاملًا للتدريب على آلة التفريز المبرمجة CNC نسعى من خلالها لتأمين مرجع متكامل في مجال تندر فيه المصادر المتكاملة والتدريب الميسر والمبسط على تشغيل الآلات المبرمجة CNC في وطننا العربي راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل ويجعل فيه سبيلاً لتطوير وطننا الغالي.

نطلب هذه المجموعة: InTech للخدمات الصناعية والاستشارية intech.mag@gmail.com

مقدمة:

لم يعد يخلُ أي مجال من المجالات الصناعية في الدول الصناعية من الآلات المبرمجة (CNC)، وأصبحت مهارات تشغيلها أسهل من الآلات التقليدية بكثير، بحيث أمكن تأهيل مشغلين لها وخلال فترة قصيرة، مع أن مشغلو هذه الآلات يحصلون على أعلى الأجور.

ويتعين على كل إنسان متخصص بالإنتاج معرفة إمكانيات هذه الآلات المتقدمة صناعياً حيث يتوجب على المهندس المصمم أن يكون على معرفة جيدة بالآلات الرقمية CNC ليحدد أبعاد ومواصفات المشغولة المطلوب تشغيلها بواسطة الآلة الرقمية CNC وكذلك الأمر بالنسبة لمطوري البرامج من أجل تطوير برامج لعمليات التشغيل متوافقة مع إمكانيات الآلات المتوفرة لديهم، وكذا الأمر بالنسبة لعناصر ضبط الجودة ليتسنى لهم وضع خطة لضبط الجودة في شركتهم وتقديم خطة الإنتاج.

إن المدراء والتقنيين والمراقبين الفنيين معنيون أيضاً بفهم الآلة بشكل جيد ليتواصلوا بكفاءة مع العاملين في المصنع وكذلك ينبغي على مبرمجي الآلة وعناصر التشغيل والأشخاص العاملين بتماس مباشر مع الآلة أن يتمتعوا بفهم عالٍ جداً للآلة نظراً لتوقع دخولها على كافة خطوط الإنتاج الصناعية.

١ آلات التشغيل المبرمجة CNC :

وهي عبارة عن آلات تم التحكم بمهامها بحيث تتم وظائف التشغيل بشكل مؤتمت وذلك عن طريق حروف وأرقام ورموز كونت بمجموعها ما يسمى ببرنامج التشغيل حيث يحتوي هذا البرنامج على تعليمات دقيقة لطريقة تنفيذ القطعة و تحركات الأداة أثناء التنفيذ.

على سبيل المثال يحدد البرنامج الأداة اللازمة وسرعة دورانها وسرعة تغذيتها والمسار الذي ينبغي أن تسير عليه ، وبما أنه تم السيطرة على المهام المطلوبة أصبح من الممكن تنفيذ أي قطعة مطلوبة وبدقة وسرعة عاليتين ويبين الشكل (١) آلة الـ CNC أثناء العمل.



الشكل (١): آلة تفريز مبرمجة أثناء

توجد أنواع عديدة لآلات التشغيل المبرمجة من أهمها:

١-١ آلات التفريز

وهي آلات تقوم بعملية التفريز بشكل آلي عن طريق الحاسب وهي ما سنتناوله بالتفصيل في وحدتنا هذه.

٢-١ آلات الخراطة

وهي آلات تقوم بعملية الخراطة بشكل آلي عن طريق الحاسب.

٣-١ آلات الحفر بالشرر

وهي آلات تقوم بالحفر بالشرر بشكل مبرمج ويبين الشكل (٢) آلة الحفر بالشرارة المبرمجة أثناء العمل.



الشكل (٢): آلة الحفر بالشرر CNC


٤-١ آلات قص بالسلك (Wire EDM)

وهي آلات تستخدم سلكاً ذا قطر صغير جداً (٠.١ - ٠.٣ مم) كإلكترود. يتم ربط وشد السلك في مستويين علوي وسفلي حيث يقوم السلك بقص المعدن كمنشار الشلّة المستخدم في النجارة، ويتم اقتلاع المادة



الشكل (٣): آلة قص بالسلك CNC


بالتآكل الناجم عن الشرر المتولد من السلك. يتحرك السلك بين نقطتين علوية وسفلية. النقطة العلوية تتحرك وفق المحورين U,V والسفلية وفق المحورين X Y . فإذا كانت الآلة تعمل بأربعة محاور كانت النقطة العلوية يمكنها الحركة بشكل مستقل عن السفلية وبالتالي يمكننا قص أشكال مائلة . وإذا كانت الآلة بمحورين كانت حركة النقطة العلوية مرتبطة بالسفلية وكان مستوي القص عمودي على مستوي القالب. ويبين الشكل (٣) آلة القص بالسلك المبرمجة، كما يبين الشكل (٤) مبدأ عمل آلة القص بالسلك.

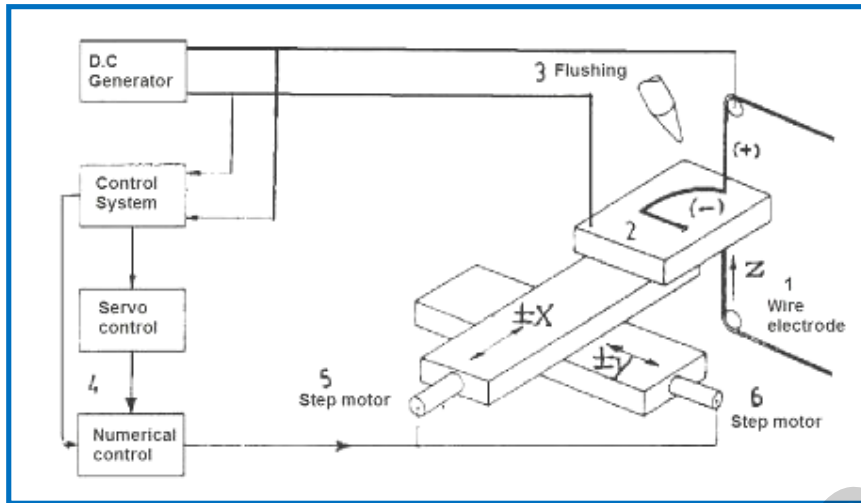

- ١- السلك (الإلكترود أو أداة القطع).
- ٢- القطعة المشغلة.
- ٣- فوهة سائل العزل.
- ٤- وحدة التحكم الرقمي.
- ٥- محرك طاولة التشغيل باتجاه المحور X.
- ٦- محرك طاولة التشغيل باتجاه المحور Y.

الشكل (٤): مبدأ عمل آلة قص بالسلك ذات محورين


١-٥ آلات ليزيرية (Laser CNC MACHINE)

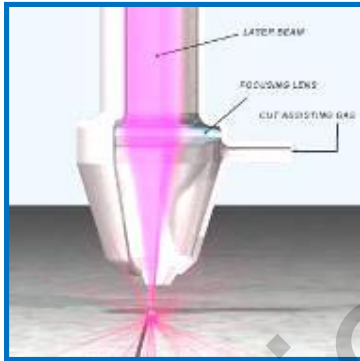

الشكل (٥): آلة ليزر CNC

وهي آلات تستخدم شعاع كثيف من ضوء الليزر المركز لقص القطعة بشكل ضيق كما هو مبين في الشكل (٥). تحت تأثير شعاع الليزر المسلط على المنطقة المرادة من القطعة يحدث ارتفاع سريع لدرجة حرارتها ومن ثم تبخيرها ، وبسبب عدم وجود قوى ميكانيكية فإن عملية القطع بالليزر لا تسبب تشوهاً يذكر في القطعة المنتجة . هذه الآلات فعالة جداً في الثقوب ذات الأقطار الصغيرة جداً والمجاري الضيقة.

١-٦ آلات لحام وقص

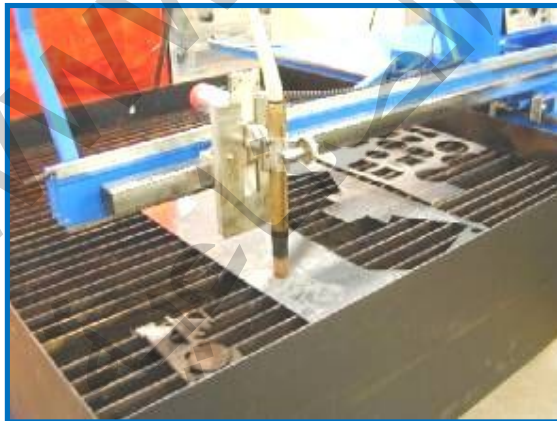

الشكل (٦): آلة قص CNC

وهي آلات يمكن برمجتها مسارها ليتم اللحام أو القص (قص بالبلازما) وفق المسار المبرمج المطلوب، يبين الشكل (٦) آلة قص مبرمجة CNC.

٧-١ القص بالماء (WaterJet)



الشكل (٧): آلة قص بالماء CNC

التدفق المائي وسيلة تستخدم في ورشات الميكانيك لقطع المعدن عن طريق تيار مائي ذو ضغط عالي مع رمل خاص، وهذا الماء إذا كان يتدفق بالسرعة الكافية يستطيع قطع المعدن، ويبين الشكل (٧) آلة القص بالماء. ويستطيع التدفق المائي قطع مواد مختلفة تصل إلى سماكة أربعة بوصات ويمكن لهذه التقنية أن تقطع أي شيء رقيق، ويسمح التيار النفث الصغير جداً بإنهاء السطوح بشكل جيد وهذه التقنية غير مكلفة. يستطيع التدفق المائي قطع: الرخام والصوان




الشكل (٨): نماذج لقطع تم قصها بالماء


والغرانيت والحجارة والمعدن والبلاستيك والخشب والحديد المقاوم للصدأ، ويبين الشكل (٨) نماذج لقطع تم قصها بالماء.

٨-١ آلات لتنفيذ وظائف خاصة

بالإضافة إلى الأنواع السابقة يوجد العديد من أنواع آلات الـ CNC الأخرى، كآلات متعددة الرؤوس لتنقيب الصفائح، والمجالخ المبرمجة وغيرها كما يمكن تطوير آلات CNC ذات مواصفات خاصة لإنتاج منتج معين له شكل أو مواصفات خاصة، كما يمكن أن يتم تطوير الآلات السابقة لتنفيذ مهام خاصة إضافية حسب طبيعة المنتج المطلوب، كما هو مبين بالشكل (٩).

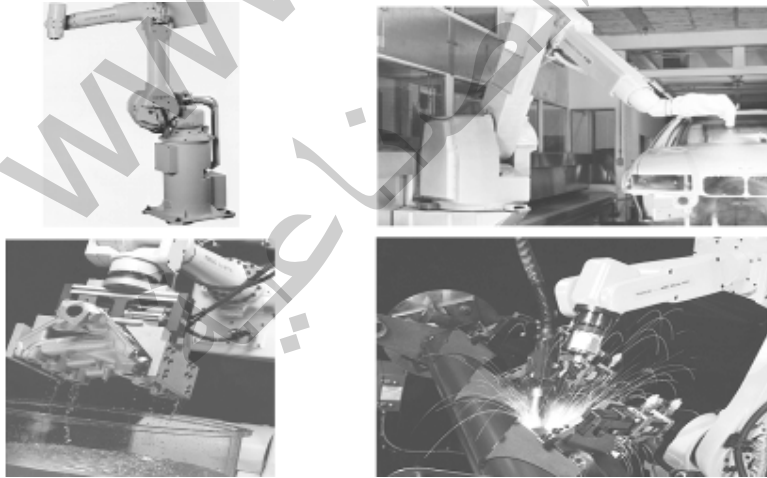

الشكل (٩): آلات مبرمجة لتقوم بوظائف خاصة

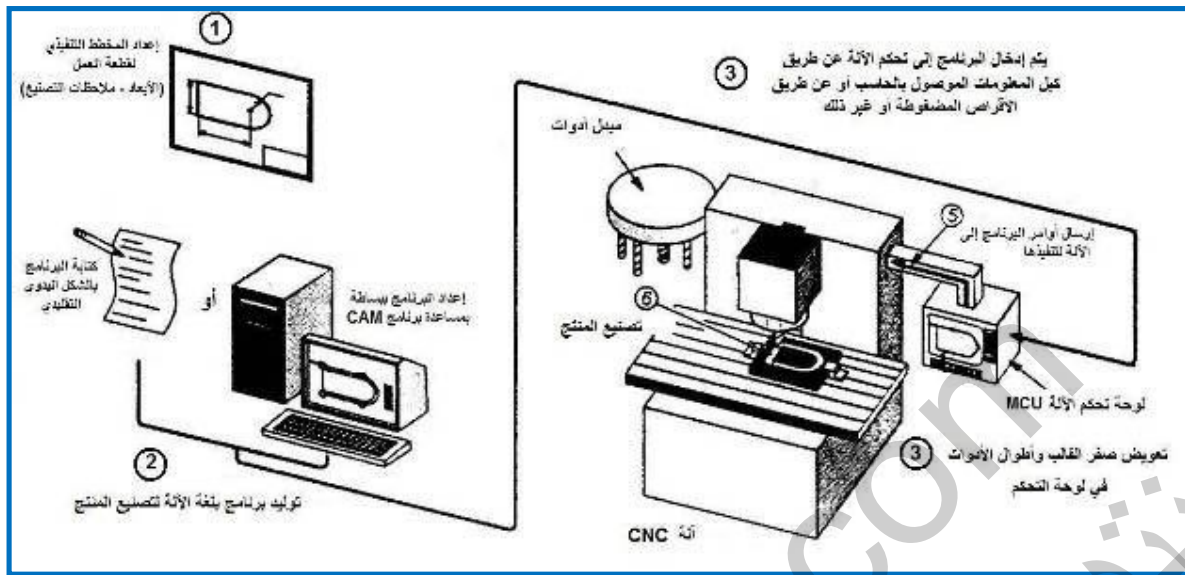


الشكل (١٠): تسلسل العمل في آلة الـ CNC

٣-٢ أنواع آلات التفريز المبرمجة CNC Milling Machine

توجد أنواع عديدة لآلات التفريز ولكنها تصنف بشكل رئيسي إلى ثلاثة أنواع:


أ- آلات التفريز العمودية C-Type

ويكون فيه المحوران X, Y محمولين على القاعدة فيما يحمل المحور Z على العمود، وسميت بـ C-Type وذلك لأن كتلة الرأس مع العمود والأساس تشكل الحرف C، ويبين الشكل (١١) آلة تفريز عمودية وأجزاءها الرئيسية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل المشغولات المسطحة والتي يتم القيام بمعظم عمليات التشغيل فيها من جانب واحد.

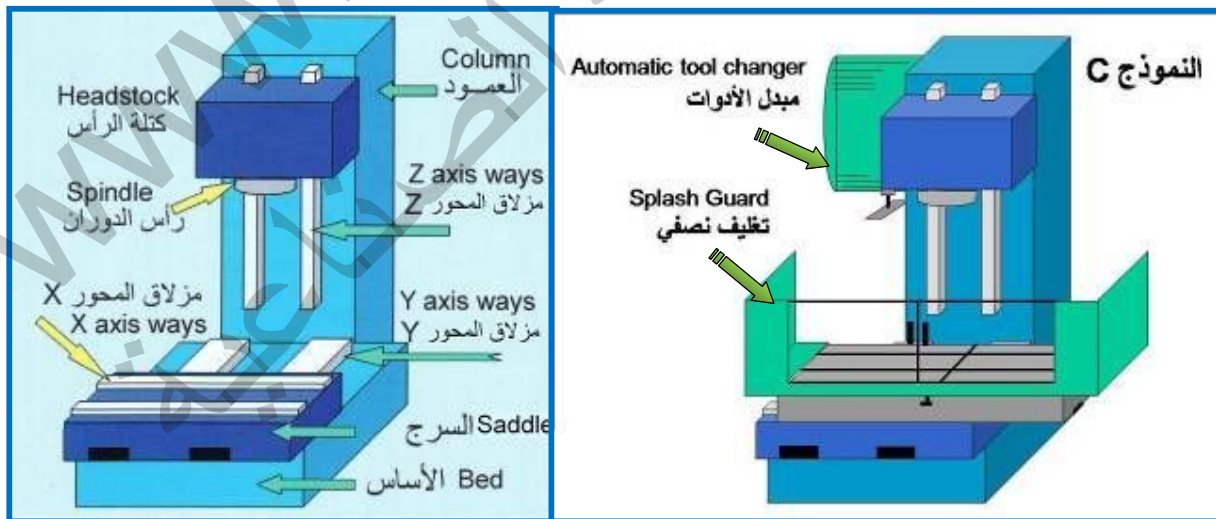

الشكل (١١): آلة تفريز مبرمجة عمودية


ب- آلات التفريز المبرمجة الأفقية

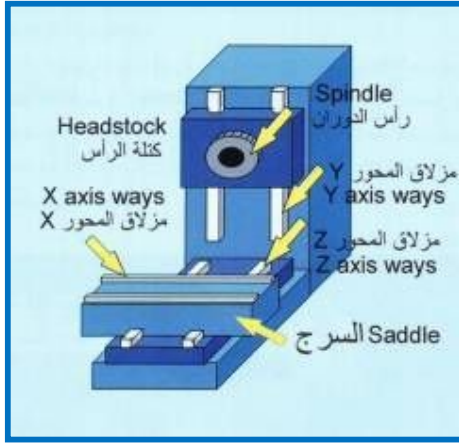

الشكل (١٢): تسلسل العمل في آلة الـ CNC

ويكون فيه المحوران X,Z محمولين على القاعدة فيما يحمل المحور Y على العمود، وسميت بالأفقية لأن المحور الرئيسي Z أفقي في هذه الآلات. ويبين الشكل (١٢) آلة تفريز أفقية وأجزاءها الرئيسية. تصنف آلات التشغيل الأفقية على أنها آلات تشغيل متعددة الأدوات ومتعدد الاستخدامات وتستخدم للمشغولات المكعبة التي يجب القيام فيها بمعظم عمليات التشغيل على أكثر من وجه واحد، ومثالاً عليها أجسام المضخات وعلب المسننات وكتل المحركات.

ونظراً لمرونتها وتعقيدها فإن الآلات الأفقية أعلى سعراً بشكل كبير من العمودية.

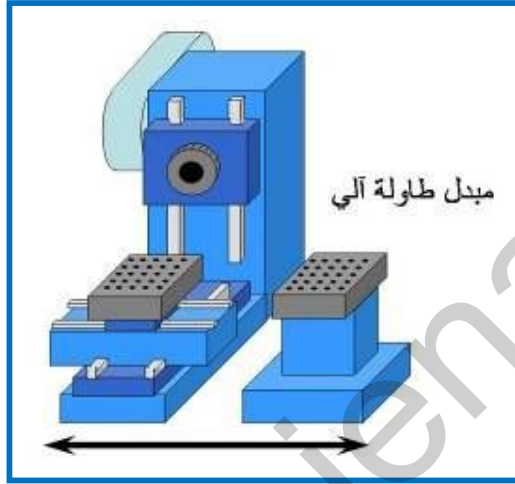


الشكل (١٣): تبديل الطاولة بشكل آلي

كما يمكن لآلات التفريز العمودية والأفقية أن تحوي إمكانية تبديل الطاولة لتوفير وقت تركيب المنتج ورفع إنتاجية الآلة، كما هو مبين بالشكل (١٣).

أ- آلات التفريز المبرمجة الجسرية Gantry Type

وتكون الطاولة في هذا النوع ثابتة ورأس الحفر قابل للحركة وفق المحاور الثلاث (X,Y,Z). يستخدم هذا

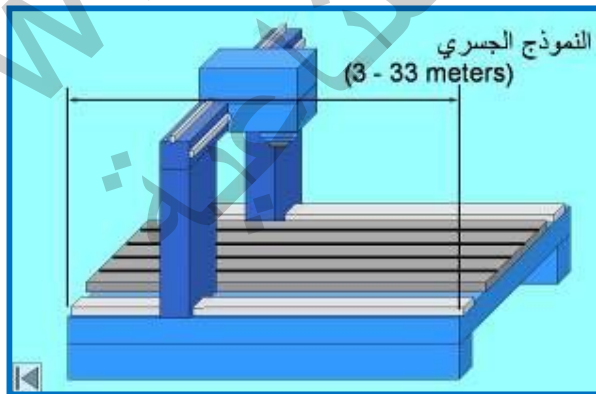


الشكل (١٤): آلة تفريز مبرمجة جسرية

النمط عندما يكون شوط العمل للآلة من ٣ إلى ٣٣ متر ونجد هذا النوع بشكل رئيسي في آلات حفر الأخشاب، ويبين الشكل (١٤) آلة التفريز المبرمجة الجسرية.

١٠- الميزات التي تمتاز بها آلات التفريز المبرمجة CNC عن آلات التفريز العادية

١٠٠٠٠ آلات التفريز المبرمجة CNC عن آلات التفريز التقليدية بالعديد من الميزات كما هو مبين بالشكل (١٠). ومن أهم هذه الميزات:

١- إمكانية العمل بأكثر من محور واحد في نفس الوقت وبالتالي تشغيل الأشكال المعقدة والحصول على قطع ثلاثية البعد ذات أشكال معقدة ودقة عالية.

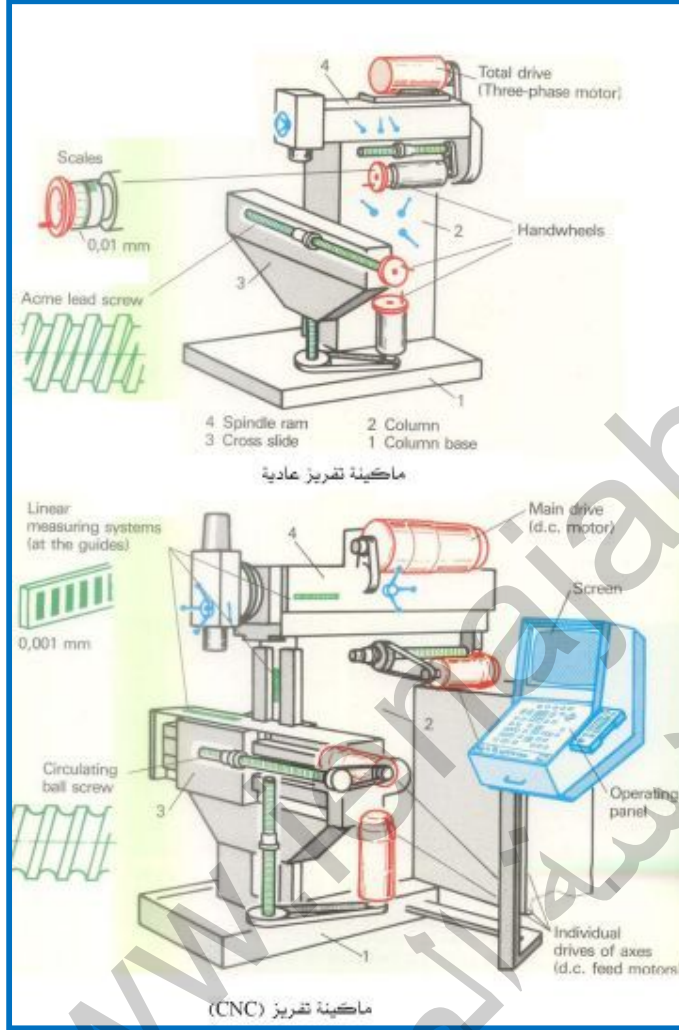

٢- (بين أسنان اللولب والصامولة) في آلة التفريز المبرمج لاعتمادها على آلية اللولب والصامولة والمبين بالشكل (١١).

٣- الدقة العالية في التشغيل حيث تصل إلى (١) ميكرون ويتم تحديدها من قبل التحكم بينما في الآلات التقليدية يتم قراءتها من على البكرات المدرجة مما يؤدي إلى خطأ كبير في القياس.

٤- الدقة والسرعة والمرونة في تحديد سرعات التغذية وسرعات الدوران بينما السرعات في الآلة التقليدية يتم تغييرها يدوياً.

٥- يمكن تنفيذ القطعة باستخدام برنامج واحد يحوي جميع الأدوات اللازمة للتشغيل.

٦- اختصار الزمن اللازم للتشغيل إلى الحد الأدنى.


٧- إمكانية تكرار تنفيذ قطع متشابهة ودقة عالية.

٨- تخفيف زمن التشغيل إلى الحد الأدنى.

٩- تخفيض كلفة المنتج (عن طريق تخفيض تكاليف التشغيل والزمن).

١٠- قابلية لتكرار المنتج.

١١- تحقيق ظرف تشغيل مثالي وتنظيم أكبر للعمل.

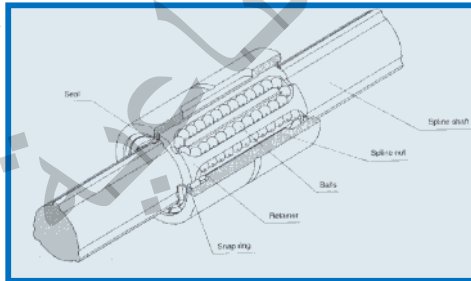

الشكل (١٦): ميكاتزم اللولب والصامولة

الشكل (١٥): الفرق بين آلة تفريز CNC وآلة تفريز

٢-٥ قواعد الأمان لآلات الـ CNC :

يجب مراعاة أمور الأمان والسلامة المهنية قبل العمل على آلة الـ CNC وذلك لأنها تساعد على تفادي أي ضرر جسيم قد يحدث نتيجة لخطأ في عملية التشغيل أثناء السنوات الطويلة للعمل على هذه الآلات، وتعد الأمور التالية من أهم الأمور الواجب مراعاتها.



الشكل (١٧): النظارات الواقية والأحذية

- ١- البس النظارات الواقية وأحذية السلامة المبينة بالشكل (١٧) للحفاظ على العينين من تطاير المواد والحفاظ على القدمين.
- يشكل التلوث بالضجيج أحد الأمور المضرة بالسمع بشكل كبير لذلك البس واقيات الضجيج بشكل دائم أثناء عمل الآلة كما هو مبين بالشكل (١٨) للحفاظ على السمع.



الشكل (١٨): واقيات الضجيج

- ضع لوحات السلامة والأمان في الأماكن اللازمة كما هو مبين بالشكل (١٩).
- عند شراء آلة يجب التأكد من مراعاة الشركة الصانعة لعوامل الأمان الأساسية كفصل الآلة عند الإجهاد العالي وحالات الطوارئ ووجود زجاج واقى للآلة وغيرها وعدم الاستهانة بهذه الشروط.
- تعلم كيف توقف الآلة في الظروف الطارئة.
- على أن تكون المنطقة المحيطة جافة وخالية من المعوقات.
- أبقى يديك بعيدتين عن الأجزاء المتحركة أثناء عملية التشغيل.
- يجب إجراء كل عمليات الإعداد أثناء كون محور التشغيل.

- الإجراءات الموصى بها عند التشغيل أو تناول مشغولات الإنتاج وكذلك عند نقلها من مكان إلى مكان.
- يجب أن تكون كل قطع الحماية للآلة مركبة في مكانها.
- يجب إبعاد المفكات (مفاتيح البراغي) والعدد على سطح العمل (أبق نظيفة وخالية من التشغيل).



الشكل (١٩): لوحات السلامة

- المثبتات والمشغولات قد تم تثبيتها بشكل جيد قبل تشغيل الآلة ومن أن شد براغي التثبيت يتم على المشغولة وليس على طاولة العم.

- يجب تثبيت المشغولات وفكها مع كون محور الدوران.
- يجب هتراء وعطب أدوات القطع قبل استخدامها.
- إياك أن تتركبها في مكانها بشكل صحيح.
- لا تلبس ربطة عنق أو أطول أو ساعة يد أو خواتم أو قفازات أو تسدل شعرك الطويل أثناء تشغيل الآلة.
- لا تستخدم الهواء المضغوط ولا توجه الهواء المضغوط مباشرة إلى الآخرين.


- قبل الإطلاع على كتيبات التشغيل والصيانة الخاصة بها.
- إياك أن تضع يديك رقيقاً على الأجزاء المتحركة.
- تفتح أبواب خزانة الكهرباء إلا من قبل الشخص المختص بالصيانة.

٢-٦ الصيانة الوقائية للآلة:

تتضمن الصيانة الوقائية مجموعة من المهام التي تساعد على الحفاظ على سلامة المعدات و

أ- تركيب وإعداد الآلة للعمل:

- يجب قبل تركيب الآلة إعداد قاعدة قادرة على تثبيت المكونات الكبيرة للآلة ومن المفضل أن تكون قادرة على منع نقل الاهتزاز عندما يلزم استخدام الآلة لحمولات تغذية عالية.
- يجب توفير دليل الصيانة للآلة قبل الشروع بأي عمل على آلة الـ CNC حيث يحوي كافة تعليمات إعداد الآلة للعمل وصيانتها مع العلم أن إهمال التعليمات الواردة فيه قد يؤدي لأضرار جسيمة في الآلة.
- التقيد بتعليمات نقل الآلة الواردة في دليل الصيانة من حيث مكان التثبيت ومواصفات الرافعة، طريقة الفك وتركيب الآلة كما هو مبين بالشكل (١٠).

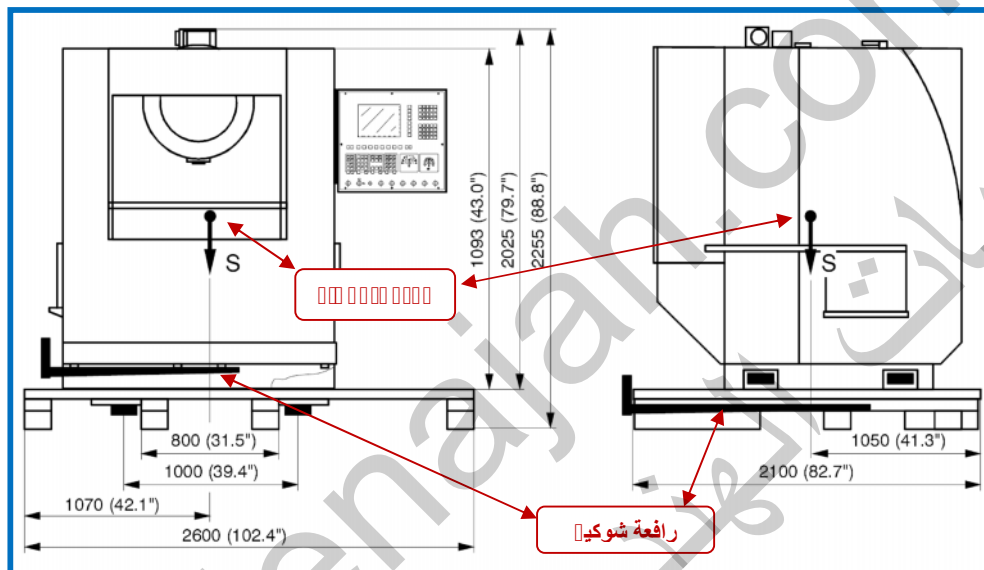

الشكل (٢٠): مركز ثقل وطريقة رفع إحدى آلات الـ CNC باستخدام رافعة شوكية

- يجب أن يتم التوصيل الكهربائي للآلة من قبل فني كهرباء مختص حيث يؤدي التوصيل الخاطئ للفازات
فيما يلي مراحل إعداد الآلة للعمل مع طريقة □□□□□ صحة التوصيل الكهربائي:
- التحقق من أن برغي تثبيت المحرك (□□□□□) قد تمت إزالته بعد تركيب السير (□□□)
عليه حيث أن نسيان هذا البرغي يؤدي إلى تعطيل الآلة.
- □□□□□ □□□□□ □□□□□ Z وكافة مثبتات الحماية أثناء النقل للآلة (والمبينة في دليل الصيانة) □□
حال وجودها.
- □□□□□ □□□□□ □□□□□ L1/L2/L3 وبوصل التأريض للآلة.
- يفضل إضافة حساس الكتروني ضد قلب وانقطاع الفاز قبل دخول الكبل الكهربائي إلى الآلة.
- □□□□□ سائل التبريد في الآلة إلى فوق الحد الأدنى المطلوب وقم باختيار سائل التبريد المناسب.
- قم بالتأكد من مستوى زيت وحدة التحكم بالهواء المضغوط ثم قم بفتح منبع التغذية لها.
- □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□
- قم بتزييت أجزاء □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.
- قم بتشغيل القاطع الرئيسي للآلة ومن ثم مفتاح تشغيل تحكم الآلة.
- شغل مضخة سائل التبريد □□□□□ □□□□□ دوران محرك مضخة التبريد.
- عند التوصيل الصحيح يجب أن يكون دوران محرك بالاتجاه المحدد عليه وفي حال لم يكن اتجاه الدوران صحيحاً أطفئ الآلة بسرعة وقم بتبديل الفازات (L1/L2) ووصلها بالاتجاه الصحيح.

ب- تنظيف الآلة

يَنْبَغُ لَهَا أَنْ تَقْطَعَ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا لَهَا وَلِأَنَّ

حيث يجب الالتزام بشكل دائم بالأمور التالية:

✓ تنظيف الآلة بعناية من الرأش والنفائات الأخرى بعد كل تشغيل.

✓ لا تقم أبداً بتنظيف الآلة باستخدام الهواء المضغوط، إذ أن ذلك من شأنه أن يجعل الرانش ينحشر في المزالق وأجزاء الآلة المخفية ومن ثم أن يتسبب بتلفها.

✓ قم بإزالة الزيوت ووسائل التبريد من فوق الأرض حتى
□ □ □ □ □ □ □ □

✓ قم بإبعاد أي جزء قد يكون موجود بالقرب من □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
لا تتعثر به.

✓ عند شراء الآلة أطلب معها تقنيات التنظيف الذاتي وحاول طلب

نموذج سهل التنظيف وسهل تفريغ الرأش، وقد توفرت نماذج كثيرة توفر هذا الأمر كما هو مبين بالشكل (□□).

✓ تنظيف الأدوات المستخدمة بعد كل عملية تشغيل وترتيبها بحيث يسهل الوصول إليها لتقليل ضياع الوقت اللازم للبحث عن أي أداة كما هو مبين بالشكل (١١).

ب - تزييت و تشحيم الآلة

- يلعب الاختيار الصحيح للزيوت المستخدمة في آلات الـ CNC دوراً أساسياً في العمر

الاقتراضى لها ۞ وهذا ما يهمله الكثير من الفنيين وذلك لسبب ۞:

الأول هو عدم المعرفة بالنوع المناسب لكل آلة والثاني هو

الزيتون الأساسية عن الزيوت غير النظامية. الاختيار الصحيح كلفته أعلى بقليل لكنه يرفع العمر الإنتاجي للألة لسنوات عديدة وبالتالي يتم تعويض فرق التكلفة أضعاف كثيرة على المدى البعيد.

- عند شراء الآلة يجب العودة إلى دليل الصيانة والتشغيل وتحديد الزيوت والشحومات اللازمة استخدامها
عناصر من عناصر التشغيل. وبيّن الجدول () الزيوت المستخدمة لأحد أنواع آلات التفريز المبرمجة CNC
المعيار الألماني ومعدلاته في الشركات العالمية.

CNC ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ ٥٥ المعيار الألماني ومعادلاته في الشركات العالمية.

الزيتون والشحوم المستخدمة لعناصر آلة CNC



الشكل (٢١): تفريغ الرئش بشكل آلي



الشكل (٢٢): ترتيب أدوات التشغيل

Application	Denomination acc. to DIN	Recommendation	
central lubrication collet chuck blank parts	slideway oil: CGLP DIN 15102 ISO VG 68	CASTROL KLÜBER MOBIL OMV TRIBOL	Magnaglide D 68 Lamora Super Pollad 68 Vactra 2 Glide 68 1060/68
Pressure areas of the clamping jaws 3/4 jaw chuck (accessory)	grease: GLP-00f DIN 15102	CASTROL KLÜBER MOBIL SHELL TRIBOL	Grease CLS Natospin B Mobilplex Grease S3655 3020
Mist oiler	pneumatic oil: DIN 15124 ISO VG 10	ESSO MOBIL SHELL	Spinesso 10 Velocite Nr. 6 or DTE12 Tellus C10
Chains for weight compensation	penetrating oil	CASTROL KLÜBER REX	Spray 4 in 1 Structovis BHD 75 TCN Multi Oil MoS2


- كما يبين الجدول (١) الزيوت التي يمكن تحديد الزيت المطلوب للآلة من دليل الصيانة ومن ثم تحديد اسم الزيت المعادل له والموجود في دليل الشركة.

الجدول (٢): الزيوت المستخدمة عالمياً في دارات التزيت المركزية للآلات ومكافئاتها في شركة المحروقات السورية

المعادلات ما بين الشركات					شركة المحروقات
AGIP أجيب	B.P. بريتش بتروليم	CAS- TROL كاسترول	ESOO اسو	SHELL شل	
RAD ULA 32	Energol cs - 32	Magna 32	Nuray 32	Vitrca 32	آلات صناعية 32
RAD ULA 46	Energol cs - 46	Magna 46	Nuray 46	Vitrca 46	آلات صناعية 46
RAD ULA 68	Energol cs - 68	Magna 68	Nuray 68	Vitrca 68	آلات صناعية 68
RAD ULA 100	Energol cs - 100	Magna 68	Nuray 68	Vitrca 68	آلات صناعية 100
RAD ULA 150	Energol cs - 150	Magna 68	Nuray 68	Vitrca 68	آلات صناعية 150

ج - تبديل البطاريات:


- تحتوي الكثير من آلات الـ CNC بطاريات قلوية (Alkaline R20 (D) batteries) وظيفتها الحفاظ على بارامترات الآلة عندما تكون الآلة متوقفة عن العمل. ويتم تبديل البطاريات كل أربعة سنوات تقريباً أم عند ظهور رسالة من نظام التحكم بضرورة تبديل البطاريات، يبين الشكل (٢٣) طريقة تبديل البطاريات.
- يجب الانتباه إلى أنه أثناء التبديل يجب أن تكون الآلة مشغلة وإلا تفقد الآلة كافة بارامتراتهما.
 - من يقوم بتبديل البطاريات يجب أن يكون له دراية كافية بطريقة فتح الآلة وعوامل الأمان اللازمة.
 - يجب الانتباه أثناء تبديل البطاريات لعدم لمس أي من دارات التوتر العالي والتي عليها إشارة.

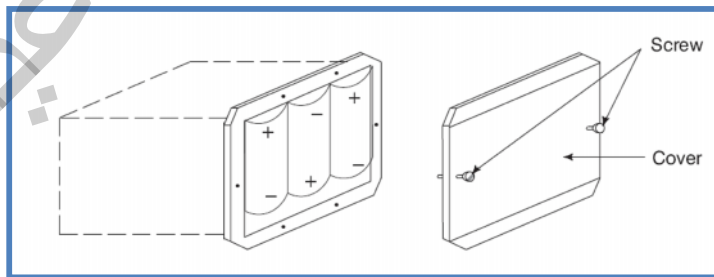

الشكل (٢٣): تبديل البطاريات

٢-٧ نظام الإحداثيات

للقيام بإعداد برامج لتحريك أداة القطع في مستوي العمل لآلات الـ CNC لا بد من أن نحدد للآلة مكان توضع الأداة أثناء العمل ويتم ذلك عن طريق نظام الإحداثيات، حيث يوجد نوعين أساسيين لنظام الإحداثيات يمكن الاستعانة بهما للقيام بهذه المهمة، نظام الإحداثيات الديكارتي ونظام الإحداثيات القطبي.

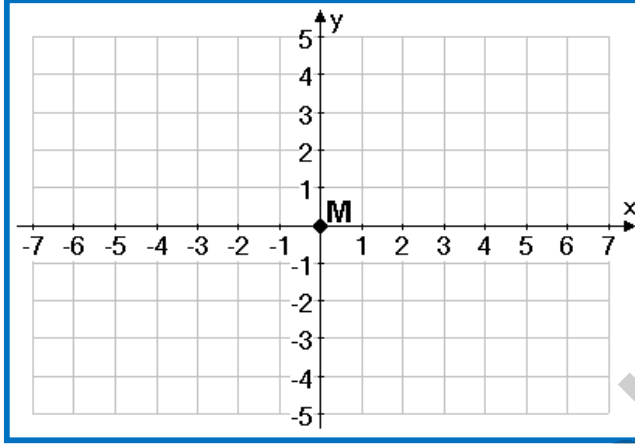

الشكل (٢٤): نظام إحداثيات ثنائي

أ- نظام الإحداثيات الديكارتي:


وهو نظام يمكننا من معرفة مكان توضع نقطة في المستوي أو الفراغ بالنسبة لنقطة مرجعية حيث يمكن تعريف نقطة رياضياً على مستوي عن طريق إحداثيتين (X, Y) وفي الفراغ عن طريق ثلاثة إحداثيات X, Y, Z . وللتوضيح ارسم خطين متعامدين على ورقة ميليمترية كما هو مبين بالشكل

(٢٤) بهذه الحالة نحصل على جمل إحداثيات ثنائية

الأبعاد. نسمي الخط الأفقي المحور X . ونسمي الخط

الشاقولي المحور Y . ونقطة الالتقاء هي مبدأ الإحداثيات (النقطة المرجعية) M و إحداثيات هذه النقطة

$(0,0) = (X, Y)$ أي $Y=0$ ، $X=0$.

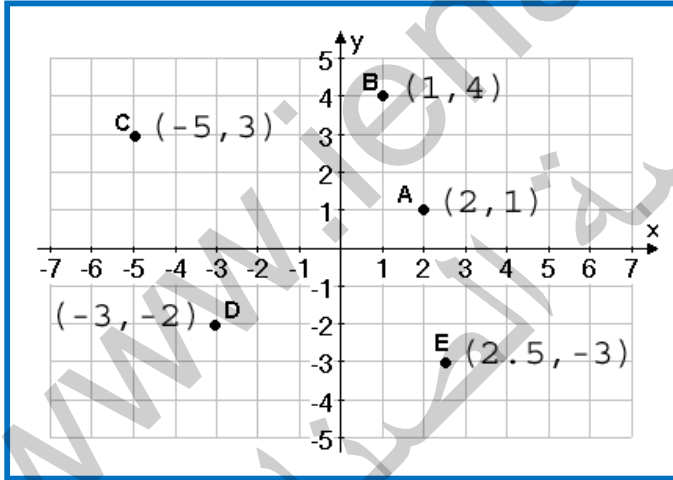

الشكل (٢٥): تحديد إحداثيات

في حال كانت لدينا نقطة A في هذا المستوي

كما في الشكل () يكون بعد النقطة A عن

المحور Y هي قيمة الإحداثيات X لهذه

النقطة، وفي مثالنا $X = 2$ للنقطة A ، ويتم

حسابها بإسقاط النقطة A على المحور X

ومن ثم قياس المسافة بين نقطة المسقط ومبدأ

الإحداثيات M كما هو مبين بالشكل (٢٥)

بعد النقطة A عن المحور X هي قيمة

الإحداثيات Y لهذه النقطة ويتم حسابها بإسقاط

النقطة A على المحور Y ومن ثم قياس المسافة بين نقطة المسقط ومبدأ الإحداثيات M كما هو بين


بالشكل (٢٥) وفي مثالنا $Y = 1$ للنقطة A .

عندما نضيف خطاً وهمياً ثالثاً ونمرره من النقطة M بشكل عمودي على المستوي XY بشكل أن هذا


الخط يخترق المستوي نحو الأسفل نحصل نتيجة لذلك على محور ثالث Z ، ويصبح لدينا جملة إحداثيات

ثلاثية الأبعاد كما هو مبين بالشكل (٢٦)، سنقوم بتحديد إحداثيات النقطة A ، حيث أن قيمة Z للنقطة A هي


المسافة بين A و A' و قيمة X و Y للنقطة A هي نفس قيمة X و Y للنقطة A' كما في الشكل (٢٦).

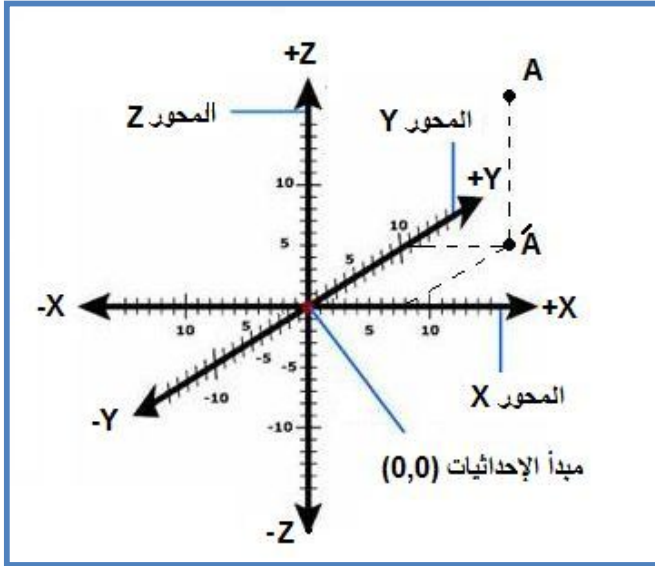

الشكل (٢٦): نظام إحداثيات ثلاثي المحاور

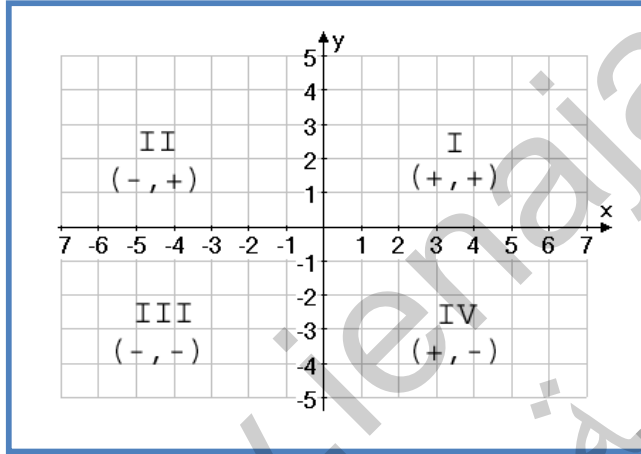

الشكل (٢٧): تحديد الإشارة بحسب مكان وقوع النقطة

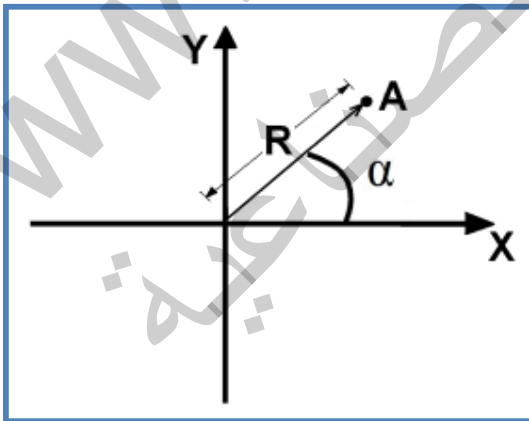

الشكل (٢٨): جملة الإحداثيات القطبية

حيث A هي مسقط النقطة A على المستوي XY .

ملاحظة:

في حال وقعت النقطة بين M و $+X$ فإن قيمة الإحداثي X موجبة، في حال وقعت بين M و $-X$ فإن قيمة الإحداثي X سالبة. وبنفس الطريقة بالنسبة لباقي المحاور. والذي يحدد دائماً الإشارة هو توضع النقطة بالنسبة لمبدأ الإحداثيات M .

ويوضح الشكل (٢٧) إشارات الإحداثيين (X, Y) بحسب مكان وقوع النقطة بالنسبة للمحورين X و Y .


ب- **نظام الإحداثيات القطبية:** وهي

طريقة جديدة نستطيع من خلالها تحديد موضع نقطة بالنسبة إلى مبدأ الإحداثيات ومحاور الإحداثيات فعلى سبيل المثال في الشكل (٢٨) لدينا النقطة A يمكن معرفة توضعها عن طريق القيم الإحداثيات الديكارتية (X, Y) الواردة سابقاً، كما يمكن تحديد مكان النقطة A عن طريق الإحداثيات القطبية حيث يعتمد تحديد مكان النقطة في هذا النظام على:

(١) R : وهو بعد النقطة A عن مبدأ الإحداثيات M

(٢) α : وهي زاوية المستقيم R مع المحور X حيث كلما تغيرت α أو R تغير توضع النقطة في المستوي.

٢-٨ المحاور الأساسية للآلة

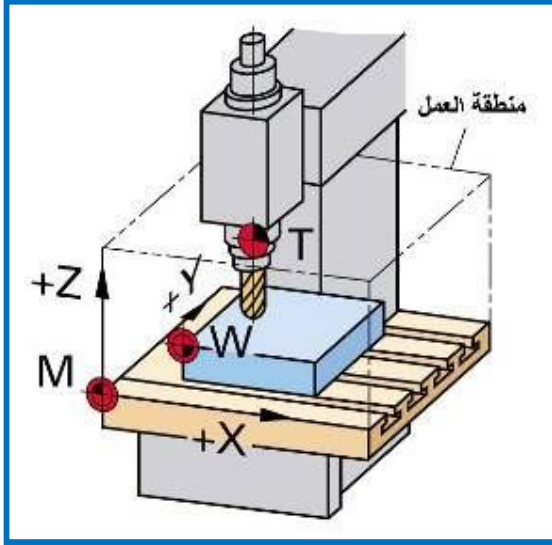


الشكل (٢٩): المحاور الإحداثية في آلة الـ CNC


تمتلك أغلب الآلات ثلاث محاور على الأقل X, Y, Z كما هو مبين في الشكل (٢٩)، ونستخدم المحاور الديكارتية لتسمية هذه الاتجاهات، ونستخدم هذه المحاور لتحديد مكان المشغولة على الطاولة عن طريق تحديد نقطة صفر الإحداثيات للمنتج وتحديد مكان أداة القطع فوق طاولة العمل، وهذا ما نحتاجه عند كتابة برنامج للآلة حيث نقوم عن طريق البرنامج بتحديد إحداثيات النقاط التي ستتحرك عليها أداة القطع أثناء عملها في.

يبين الشكل (٣٠) اتجاه المحاور الإضافية، في آلات

التفريز المبرمجة كما يبين الشكل (٣١) القاعدة المستخدمة في تحديد اتجاه المحاور X, Y, Z في الآلة حيث الحالة (b) لآلة تفريز مبرمجة عمودية والحالة (a) لآلة تفريز مبرمجة أفقية.

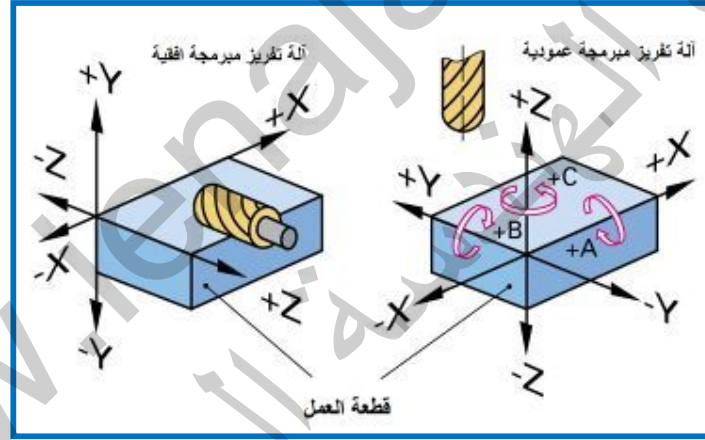


الشكل (٣٠): اتجاه المحاور الإحداثية في آلات التفريز المبرمجة

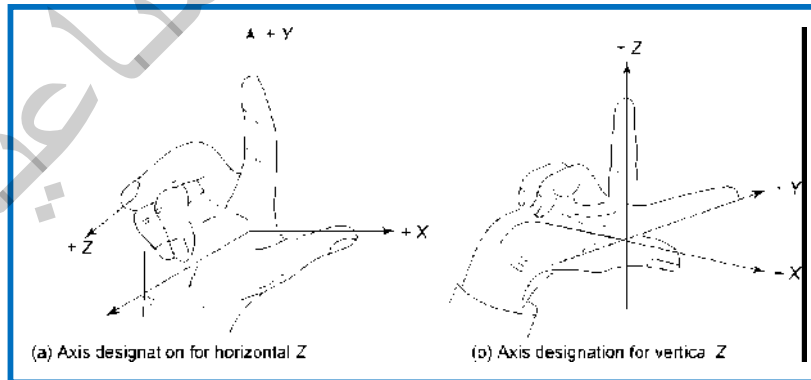


الشكل (٣١): المحاور الإحداثية في آلة الـ CNC

كما يمكن أن تحوي الآلة محاور إضافية، حيث إذا كانت طاولة العمل تملك القدرة على الدوران حول المحور X أو كان هناك جهاز تقسيم مبرمج محوره موازياً للمحور X يكون عندها لدينا محور إضافي A. وإذا كانت طاولة العمل تملك القدرة على الدوران حول المحور Y أو كان هناك جهاز تقسيم مبرمج محوره موازياً للمحور Y يكون عندها لدينا محور إضافي B. وإذا كانت طاولة العمل تملك القدرة على الدوران حول المحور Z أو كان هناك جهاز تقسيم مبرمج محوره موازياً للمحور Z يكون عندها لدينا محور إضافي C. إن أي إمكانية دوران أو حركة إضافية عن الحركات وفق المحاور الثلاث الأساسية تعادل محوراً جديداً. يبين الشكل () آلة تفريز مبرمجة عمودية تملك ٦ محاور. كما يبين الشكل (٣٢) آلة تفريز أفقية تملك ٥ محاور.

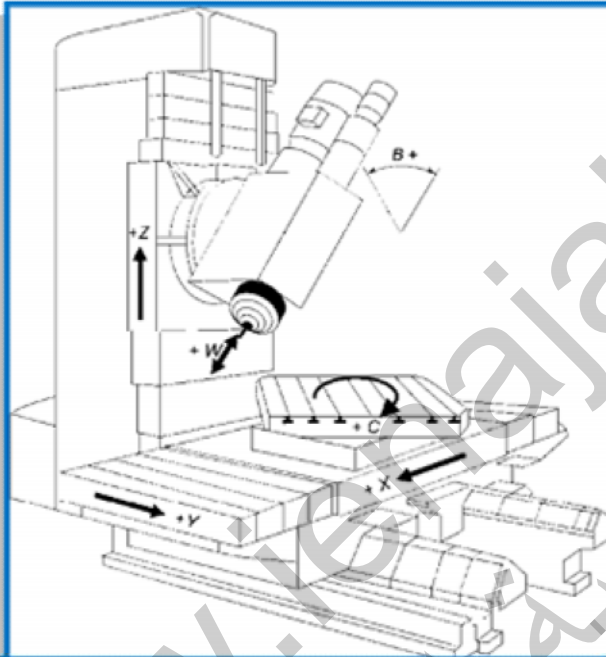

شكـل () آلة CNC تملك ٦ محاور ٣ محاور أساسية X,Y,Z ومحور B ناتج عن قابلية دوران طاولة الآلة حول المحور Y ، ومحور C ناتج عن قابلية دوران طاولة الآلة حول المحور Z ومحور W ناتج عن قابلية محور الأداة للحركة بشكل موازي للمحور Z.

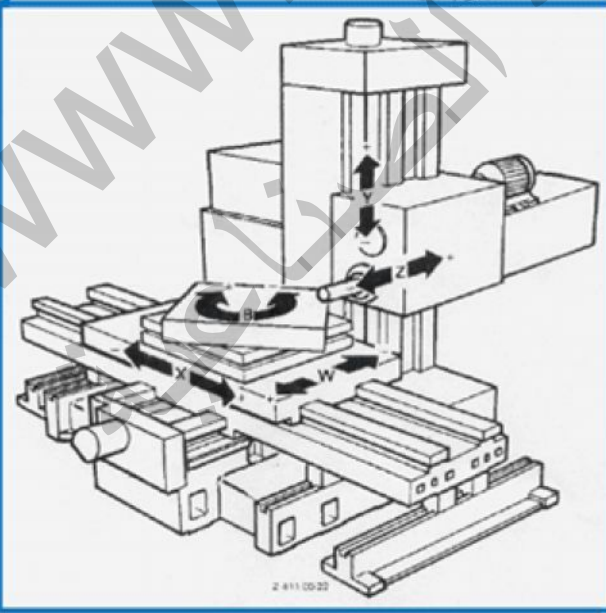


شكـل يبين آلة CNC أفقية تملك ٥ محاور ٣ محاور أساسية X,Y,Z ومحور B ناتج عن قابلية دوران طاولة الآلة حول المحور Y ، ومحور W ناتج عن قابلية محور الأداة للحركة بشكل موازي للمحور Z .

الشكل (٣٢): آلات CNC متعددة المحاور

٩-٢ النقاط المرجعية في الآلة

تشكل النقاط المرجعية الأساس الذي ينطلق منه مشغل آلة الـ CNC في عمله ويبين الشكل (٣٣) أهم النقاط المرجعية المستخدمة في آلة التفريز المبرمجة.

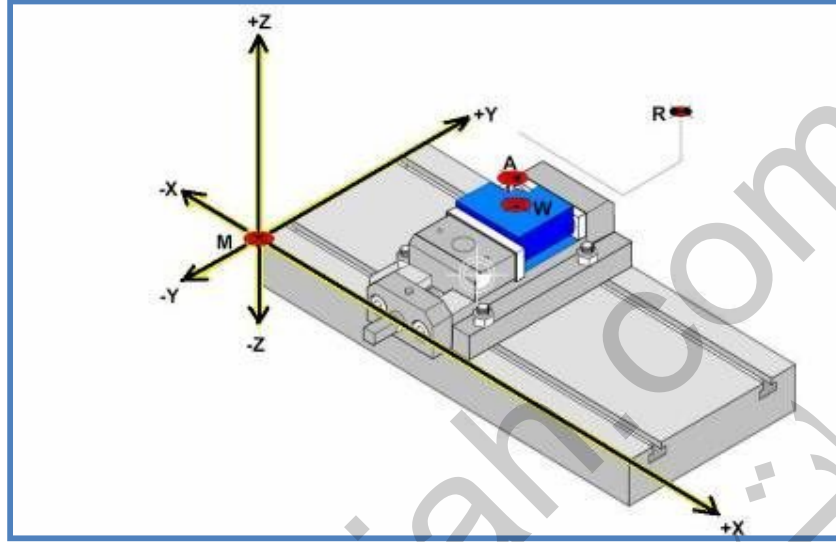


الشكل (٣٣): النقاط المرجعية في آلة التفريز المبرمجة

أ- نقطة صفر الآلة (Machine Zero Point) : M

في كل آلة CNC نقطة مرجعية ثابتة تعرف بصفر الآلة M يتم تحديدها من قبل الشركة الصانعة يتم من خلال هذا الصفر تحديد جملة محاور إحداثية ويتم من خلالها إحداثيات أي نقطة في منطقة العمل. وظيفة نقطة صفر الآلة وجملة المحاور المرتبطة W: تحديد مكان الصفر للمشغولة المشغلة على الآلة.

ب- نقطة الصفر للمشغولة (Work Piece Zero Point) : W

وهي النقطة التي يختارها مطور البرنامج على المشغولة لتكون مبدأ له لجملة المحاور الإحداثية التي اعتمدها لكتابة البرنامج، الوظيفة الأساسية لصفر المشغولة هي تعريف الآلة مكان المشغولة، وتعريف الآلة المبدأ الذي أعتمد لبرنامج التشغيل ويبين الشكل (٣٤) الوضعيات الأساسية لصفر المشغولة.

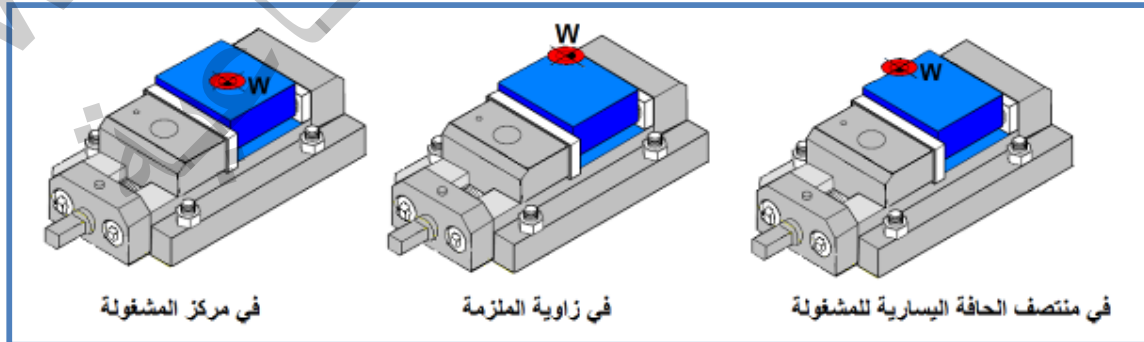

في مركز المشغولة

في زاوية الملزمة

في منتصف الحافة اليسارية للمشغولة

الشكل (٣٤): أماكن توضع صفر

أ – في مركز المشغولة : وهي الحالة الأكثر استخداماً وتطبق في حال كان شكل المشغولة متناظراً أو دائرياً، وغالباً يؤخذ الصفر في مركز القالب عندما يطلب تشغيل قطعة واحدة من المنتج ولكن عندما يكون هناك تشغيل كمي للمنتج فهي غير عملية لضياح زمن كبير في عملية أخذ الصفر في كل مرة.

ب – في إحدى زوايا المنتج : ونستخدم هذه الحالة عندما يكون لدينا إنتاج كمي حيث نأخذ الصفر في إحدى الزوايا الثابتة للملزمة على سبيل المثال ومن ثم نقوم بتغيير المشغولة من دون أن يتغير الصفر لأنه ثابت.

ج – صفر المشغولة في منتصف الحافة اليسارية أو اليمينية للمشغولة تستخدم هذه الحالة غالباً في قوالب النفخ حيث تعد هذه النقطة هي الأفضل في هذه الحالة.

ج- نقطة المرجع أو الإسناد (R : Reference Point)

وهي إحدى النقاط الأساسية في الآلة حيث تعود الآلة إليها عند إجراء عملية إعادة إلى النقطة المرجعية وهذه العملية يجب تنفيذها كلما تم إقلاع الآلة من جديد . كما تشكل هذه النقطة المرجعية مرجعاً للعديد من الوظائف الأخرى كتبديل الأداة وتبديل الطاولة وقياس تعويض الطول والقطر بشكل آلي.

١٠-٢ نظام التحكم بالآلة:

يتم التحكم بالآلة الـ CNC عن طريق لوحتي التشغيل والتحكم وقد تم تطويرها في الآونة الأخيرة بحيث أصبح تشغيلها أمراً في غاية السهولة، حيث يتم عن طريقها التحكم بتشغيل الآلة، وينتشر عالمياً العديد من أنظمة التحكم بالآلات الـ CNC وأشهرها Fanuc - Heidenhain - Sinumerik (من شركة Siemens) - FAGOR - MAHO - Mazak - Okuma.


يبين الشكل (٣٥) بعض أشكال أنظمة التحكم بالآلات الـ CNC.



الشكل (٣٥): لوحة التحكم

سندرس هنا طريقة تشغيل آلة تفريز مبرمجة CNC بنظام تحكم Fanuc O وذلك تماشياً مع الآلات الموجودة في مجمع التدريب المهني لوزارة الصناعة، مع العلم أنه عند إتقان المتدرب العمل على نظام تشغيل معين يصبح من السهل الانتقال للعمل على أي نظام تشغيل آخر بعد فترة قصيرة من التدريب على النظام الجديد على أن يراعي كافة الفروق بين النظامين.

أ- **لوحة التحكم:** يوضح الشكل (٣٦) لوحة التحكم لأحد نماذج لوحة التحكم والتشغيل الخاصة بنظام Fanuc O-M مع العلم أن أشكال هذه اللوحة تختلف قليلاً عن بعضها البعض بحسب الشركة الصانعة للآلة وأجزاءها الرئيسية:

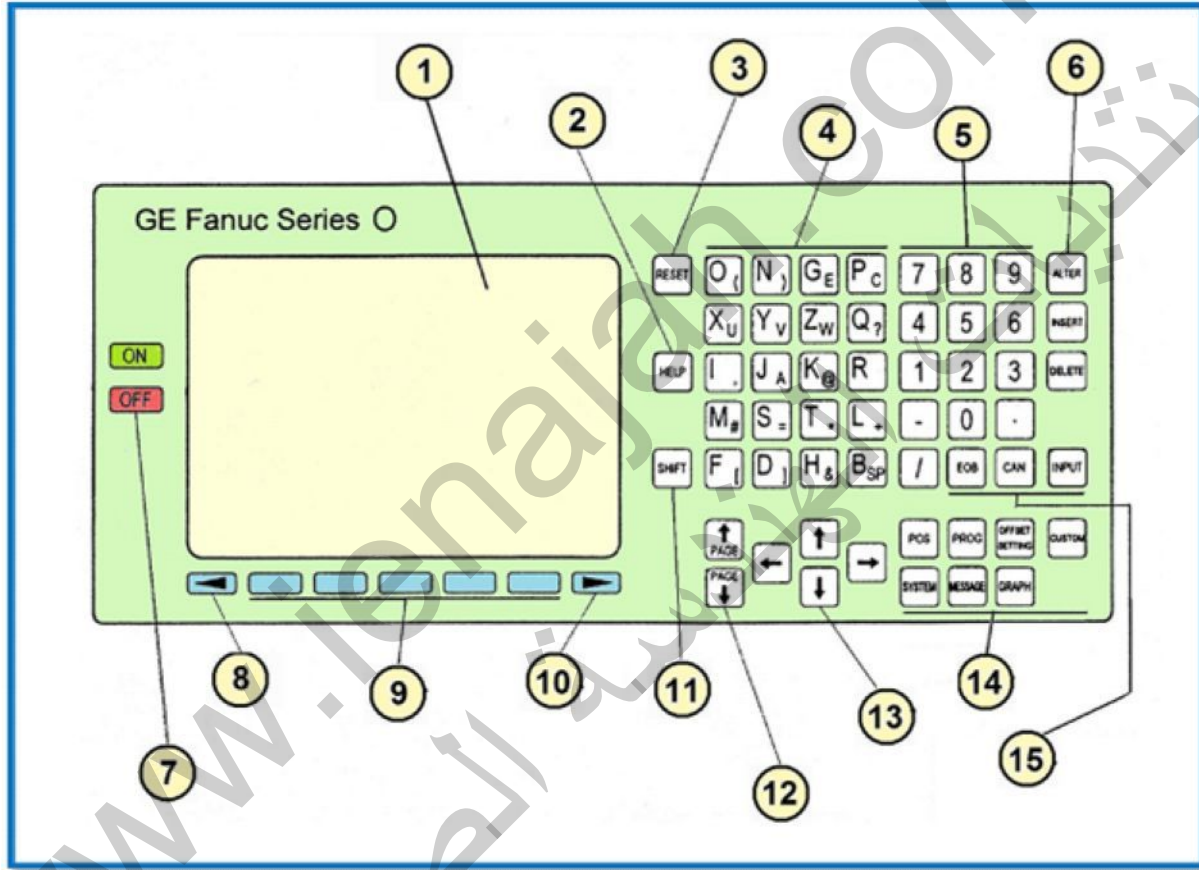


الشكل (٣٦): أجزاء لوحة التحكم بالآلة

الجدول (٣) أجزاء لوحة التحكم بالآلة

الرقم	المهمة	Function
١	شاشة عرض المعلومات	CRT DISPLAY SCREEN
٢	زر المساعدة	HELP KEY
٣	زر إلغاء	RESET KEY
٤	أزرار الحروف وكتابة الوظائف	ADDRESS KEYBORD
٥	أزرار الأرقام	NUMERIC KEYBOARD
٦	أزرار التعديل	EDIT KEYS
٧	مفتاح تشغيل وإغلاق التحكم	ON/OFF BUTTONS

HIDDEN FUNCTION MENU KEY	إظهار الأوامر المخفية للأزرار المرنة أسفل الشاشة	٨
SOFT KEYS	الأزرار المرنة للأوامر الظاهرة أسفل شاشة العرض	٩
HIDDEN FUNCTION MENU KEY	إظهار الأوامر المخفية للأزرار المرنة أسفل الشاشة	١٠
SHIFT KEY	زر أخذ الأمر الثاني للأزرار ويستخدم لأخذ الأوامر ذات الحروف الصغيرة على اللوحة	١١
PAGE CHANGE KEYS	زر تقليب الصفحات على الشاشة	١٢
CURSOR KEYS	أسهم التنقل بين الأسطر على الشاشة	١٣
SELECTION KEYS	لوحة الوظائف وتحوي أزرار اختيار الصفحات المطلوبة في التحكم وإظهارها على الشاشة	١٤
(EOB) END OF BLOCK KEY	زر إعطاء أمر نهاية سطر (بلوك) في البرنامج	١٥
(CAN) CANCEL KEY	زر إلغاء وحذف	١٥
(INPUT) INPUT KEY	زر إدخال المعطيات	١٥

ب- لوحة التشغيل: يوضح الشكل (٣٧) والجدول (٤) لوحة التشغيل وأجزاءها الرئيسية.

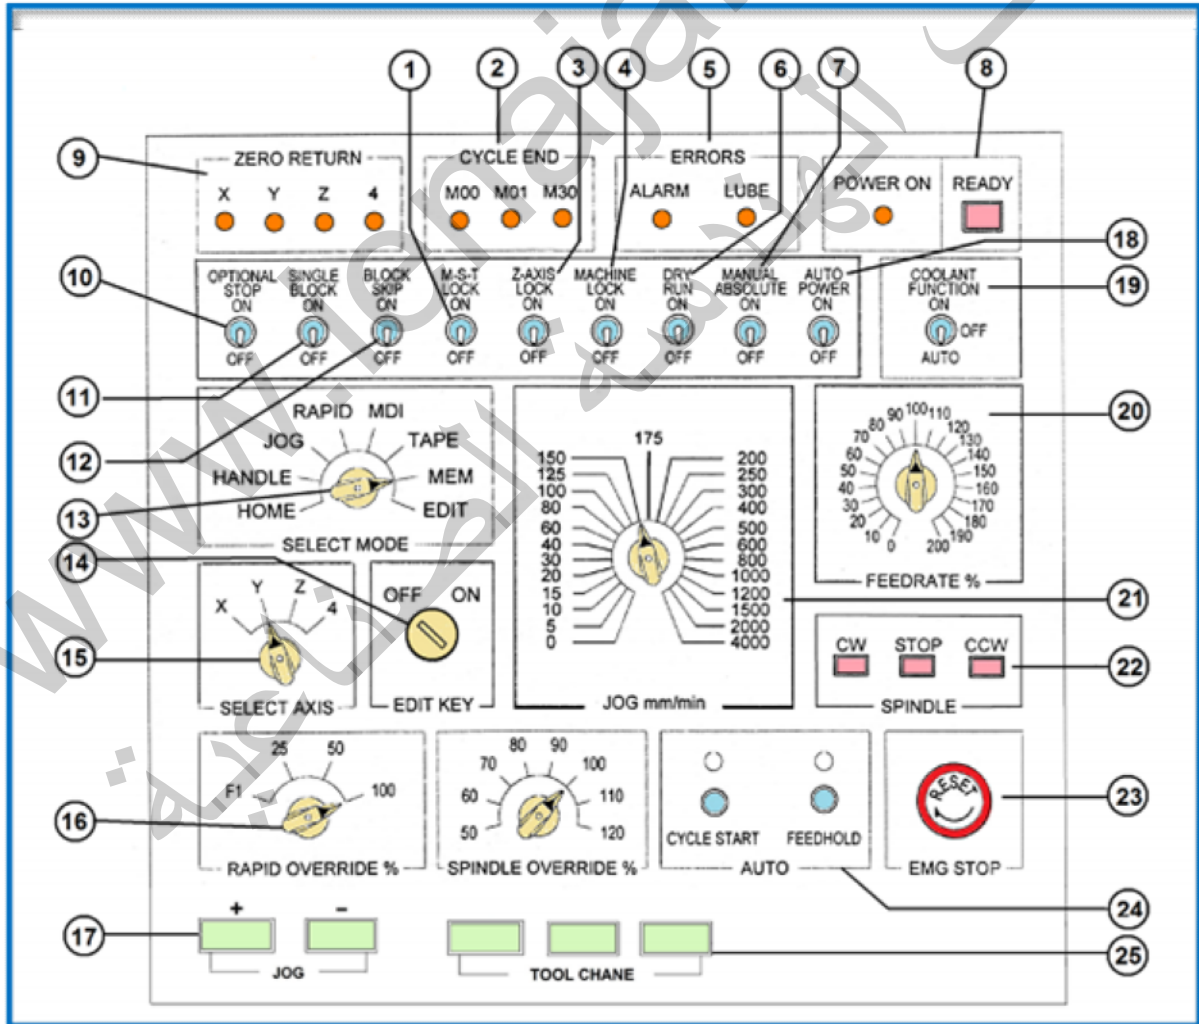

الشكل (٣٧): أجزاء لوحة تشغيل الآلة

جدول (٤) أجزاء لوحة تشغيل الآلة

الرقم	المهمة
١	تثبيت الترس
٢	لمبات إشارة نهاية المهام
٣	قفل المحور Z للعمل أو التشغيل على عمق Z ثابت (خوفا من تغيير العمق بالخطأ)
٤	قفل كافة المحاور في الآلة لتجريب البرنامج على لوحة التحكم فقط
٥	لمبات إشارة الأخطاء
٦	التشغيل السريع بدون دوران رأس التفريز لاختبار البرنامج من دون منتج
٧	توجيه رأس الدوران للوضع المرجعي بشكل يدوي
٨	توقيف الآلة عن العمل بشكل آلي بعد انتهاء البرنامج
٩	لمبات إشارة العودة إلى الوضع الحالة المرجعية للآلة
١٠	عند التفعيل يتم إيقاف تشغيل البرنامج بشكل مؤقت عندما يصل البرنامج إلى تعليمة M01
١١	تنفيذ البرنامج سطر سطر (كتلة كتلة).
١٢	تخطي الأسطر (الكتل) المسبوقة بـ (/)
١٣	مفتاح الوضعيات الرئيسي في الآلة ويتضمن الوضعيات التالية:
	HOME لإعادة الآلة للنقطة المرجعية لها
	HANDLE لإنجاز العمليات اليدوية
	JOG تحريك الآلة بسرعة تغذية معينة يدوياً
	RAPID تحريك الآلة بسرعة عالية يدوياً
	MDI الإدخال اليدوي للمعطيات
	TAPE تشغيل البرنامج من جهاز خارجي مثل الحاسب المكتبي
	MEM تنفيذ البرنامج من ذاكرة التحكم
	EDIT السماح بإجراء تعديلات على البرامج الموجودة في الذاكرة
١٤	مفتاح قفل الذاكرة (لا يمكن تعديل البرامج والبارامترات في الآلة إلا عندما يكون مفتوحاً)
١٥	مفتاح تحديد المحور الذي ترغب بالعمل عليه بشكل يدوي
١٦	مفتاح تحديد السرعة العالية للآلة أثناء العمل في الوضعية RAPID أو HOME السابقتين
١٧	مفاتيح تحديد اتجاه الحركة للمحاور (سالب - موجب) عند العمل اليدوي على الآلة
١٨	مفتاح إيقاف الآلة بشكل آلي عندما تنتهي من العمل أو عند حدوث أي أمر طارئ.
١٩	تشغيل وإيقاف التبريد
٢٠	زيادة و إنقاص سرعة التغذية للأداة بنسبة مئوية من السرعة الموضوعة في البرنامج.
٢١	تحديد وزيادة و إنقاص سرعة التغذية للأداة بشكل مباشر من لوحة تشغيل الآلة.
٢٢	تدوير محرك الدوران بشكل يدوي (مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة)
٢٣	مفتاح التوقف الطارئ للآلة ويقوم بإيقاف كافة نشاطات الآلة.
٢٤	التشغيل الآلي